


Střešní krytina SATJAM Rapid montážní návod



SATJAM Rapid Premium
NOVINKA
Z MATERIÁLU
AluFalc a AluFalc Stucco

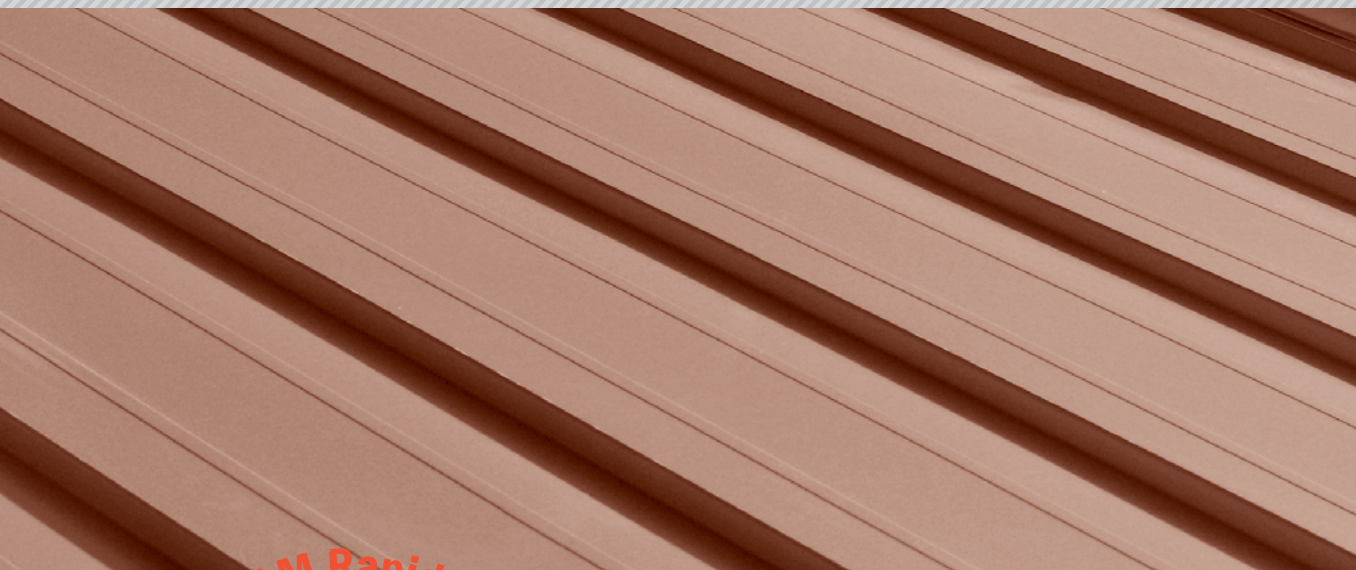

SATJAM Rapid – lehká krytina pro Vaši střechu, je tvořena pásy se stojatou drážkou. Jsou vyráběny na objednávku v délkách do 7 m (SR 510 F-N), do 9 m (SR510) a do 10 m (SR310) a do 8 m (SR 310 i SR 510) v provedení AluMat a Premium AluFalc. Minimální délka pásu krytiny je u všech variant 0,8 m. Zakázková výroba umožňuje eliminovat odpad a zkrátit dobu montáže.

Základem krytin je podle typu povrchové úpravy vysoce kvalitní ocelový plech žárově zinkovaný, nebo pokovený vrstvou aluzinku, nebo plech hliníkový. Pozinkovaný plech je pak dodáván v některé z následujících povrchových úprav – Polyestersat 25, Satmat 35, Satmat 35 hrubozrný, Purex™/Crown BT 26, Satpur 50, Purmat® 50. Hliníkový plech je dodáván v povrchové úpravě AluMat, AluMat Stucco, Premium AluFalc nebo Premium AluFalc Stucco. Finální povrchová úprava zajišťuje vysokou kvalitu, trvanlivost a odolnost střešní krytiny. Technicky vyspělé řešení šetřící náklady a ekologická a zdravotní nezávadnost, to jsou další výhody střešních krytin SATJAM.

Pro využití všech vlastností a možností těchto krytin je velmi důležité seznámit se s jejich technickými parametry a zejména s postupem montáže. Po prostudování následujících informací, montážního návodu a řešení různých detailů, získáte základní přehled. Pro perfektní provedení střechy je však nutné mít podrobné znalosti, zručnost, zaškolení a předepsané vybavení. Pro jistotu splnění podmínek záruky doporučujeme vyžádat si seznam ověřených montážních firem a využít jejich nabídky.

I. VŠEOBECNÁ ČÁST

Kvalitativní parametry výrobku výrobce zaručuje pouze při dodržení montážních a záručních podmínek.

1. Výrobky balené originálně od výrobce mají na etiketách tyto údaje:
 - kód a název výrobku
 - kód a název barvy výrobku a typu povrchové úpravy
 - počet kusů v balení
 - adresu výrobce
 - číslo zakázky
2. Pro objednávání a přesné rozlišení odstínů barev je směrodatný pouze vzorník výrobce.
3. Předložení prodejního dokladu (faktury) je jednou z nezbytných podmínek uplatnění případné reklamace.
4. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené uživatelem nebo třetí osobou uživateli vlivem neznalostí všeobecných technických informací a podmínek k výrobku, zejména montážního návodu a záručních podmínek.
5. Vlivem kombinace povolených tolerancí parametrů vstupních materiálů a výrobního procesu mohou vzniknout odchylky tónu téže barvy. Proto zejména u všech doobjednávek a zakázek expedovaných na více jak jedné paletě doporučujeme provést vizuální kontrolu shody barevného odstínu.
6. Možné mírné zvlnění krytiny je přirozenou vlastností materiálu a nelze jej považovat za vadu .

Pokyny pro montáž a manipulaci



Nevykládat více balíků najednou



Skladovat pod plachtou nebo pod přístřeškem




Při skladování vyspádovat pro odtékání vody



Neskladovat na slunci



Nepřevážet s převísem

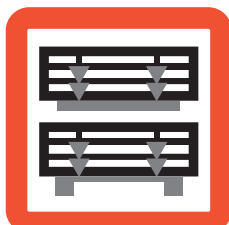

Manipulovat jen ve vymezeném prostoru




Vykládat vysokozdvížným vozíkem



Správné uchycení pásu



Nepoužívat úhlovou brusku

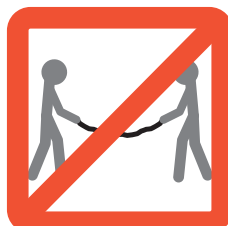

Zabraňte průhybu



Zabraňte styku s chemickými látkami

■ Plechové lemování

Označení	Popis	Tvar a rozměr
HRR	HŘEBENÁČ ROVNÝ	
ZLR 120	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HORNÍ	
ZLPR 170	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLOCHÁ	
ZLPRN 160	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLOCHÁ NÍZKÁ	
OZR 120	OPLECHOVÁNÍ KE ZDI	

Označení	Popis	Tvar a rozměr
OPR	OKAPNÍ PLECH RAPID	
UR 240	ÚŽLABÍ	
DHR	DRŽÁK HŘEBENÁČE PERFOROVANÝ	
DHRN	DRŽÁK HŘEBENÁČE RAPID NÍZKÝ	
OP 170	OKAPNÍ PLECH	
SPR	SPOJOVACÍ PLECH	

■ Spojovací materiál

Označení	Rozměr	Vrtná kapacita	Způsob použití	Povrchové úpravy střešních krytin
SDT¹ (SDT INOX)² 	4,8×35	1 mm	Samovrtný šroub pro kotvení plechu do dřevěného podkladu	pozink, aluzinek a lakované ocelové, pro prémiové povrchové úpravy a hliník je šroub v provedení INOX
SO2T¹ (SO2T INOX)² 	4,8×20	2 mm	Samovrtný sešivací šroub pro kotvení plechů mezi sebou	pozink, aluzinek a lakované ocelové, pro prémiové povrchové úpravy a hliník je šroub v provedení INOX
POP NÝT³ 	4×9,5		Nýt pro kotvení plechů mezi sebou	pozink, aluzinek, lakované ocelové a také pro hliníkovou střešní krytinu
SDT-TORX⁴ 	4,8×35	2 mm	Samovrtný šroub pro kotvení plechu do dřevěného podkladu	pozink, aluzinek a lakované ocelové
SO2T-TORX⁴ 	4,8×20	2 mm	Samovrtný sešivací šroub pro kotvení plechů mezi sebou	pozink, aluzinek a lakované
SDR 	4,2×25		Kotvení plechu přes perforaci do dřevěného podkladu. Plochá hlava.	pozink, aluzinek a lakované ocelové povrchové úpravy
SDR INOX 	4,2×25		Kotvení plechu přes perforaci do dřevěného podkladu. Plochá hlava.	hliník a prémiové povrchové úpravy

¹ Barvy šroubů k dodání RAL 3009, 7024, 6005, 5010, 3016, 7035, 8004, 8017, 9002, 9005, 9006, 9010, 3011

² U provedení INOX pro hliníkovou krytinu jsou k dodání RAL3011, 8017, 7024 a 9005

³ Barvy nýtů RAL 3011, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9010, 7035, 6005, 8004

⁴ Barvy šroubů RAL 3011, 8017, 9005, 7024 a 8004

II. TECHNICKÁ DATA, ROZMĚRY, MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SATJAM Rapid

Střešní krytina: pás se stojatou drážkou

Druhy provedení střešní krytiny

Symbol	Prodejní název	Celková šířka mm	A Stavební šířka mm	B Výška zámku mm
SR	RAPID 510	535	510	25
SR	RAPID 310	335	310	25

Technická data

Prodejní název	materiál	Tloušťka střešní krytiny mm	Min.-max. délka mm	Hmotnost kg/m ²
RAPID 510	ocel	0,5	800-9 000	4,7
RAPID 310	ocel	0,5	800-10 000	4,7
RAPID 510	ocel	0,63*	800-9 000	5,4
RAPID 510	hliník	0,6	800-8 000	2,0
RAPID 310	hliník	0,6	800-8 000	2,0
RAPID 510 Premium**	hliník	0,7	800-8 000	2,3
RAPID 310 Premium**	hliník	0,7	800-8 000	2,3

* Vyrábí se pouze v povrchové úpravě PE25.

** Vyrábí se pouze ve variantách s prolisy.

RAPID SR 510
(bez zástřihů a prolisů)

RAPID SRZ 510
(se zástřihy a bez prolisů)

RAPID SR 510 L
(bez zástřihů a s prolisy)

RAPID SRZ 510 L
(se zástřihy a s prolisy)






RAPID SR 310
(bez zástřihů a prolisů)


RAPID SRZ 310
(se zástřihy a bez prolisů)

RAPID SR 310 L
(bez zástřihů a s prolisem)

RAPID SRZ 310 L
(se zástřihy a s prolisem)

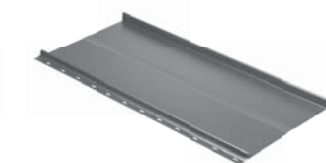

Soundcontrol™

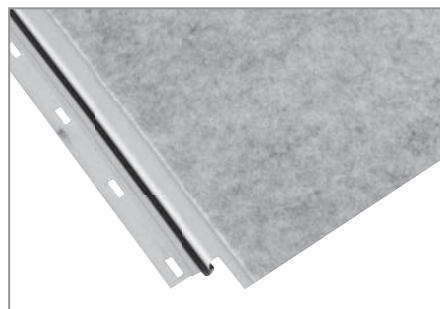

Je nová úprava pouze pro SR 510, která zlepšuje akustické parametry krytiny SATJAM Rapid. Úprava spočívá v aplikaci speciální tlumivé vložky na bázi umělých vláken na spodní straně krytiny. Kromě tlumení hluku, který může vznikat při dešti a vlivem působení větru má i funkci antikondenzační úpravy. Doporučujeme ji zejména tam, kde jsou využívány podkrovní prostory k bydlení. Krytiny opatřené úpravou Souncontrol™ jsou označeny kódem ASO před kódem označujícím provedení krytiny. **Úprava Soundcortrol™ není dostupná pro provedení krytiny AluMat/AluMat Stucco/AluFalc Stucco. V provedení AluFalc je tato úprava dostupná.**

Bezpečný sklon krytiny SATJAM Rapid

Název krytiny	sklon použití a doporučení výrobce			
	ve výšce nad 600 m.n.m.	při délce střešní roviny nad 10 m	v nechráněných polohách s intenzivními větry	
RAPID 510	8°	13°	20°	13°
RAPID 310	8°	13°	20°	13°
RAPID 510*	15°	20°	20°	20°
RAPID 310*	15°	20°	20°	20°

* Krytina složena po spádnicí z více dílů.
Doporučený mezní sklon krytiny (MSK) je 5°.

AIZn aluzinek

PE25 polyesterat 25 µm

PM satmat 35 µm

PMH satmat hrubozrný 35 µm

PX Purex™/Crown BT 26 µm

PUM Purmat® 50 µm

PU satpur 50 µm


AF AluFalc

APM AluMat AluMat Stucco


■ Těsnící pásy

Označení	Rozměr	Způsob použití
TP-BUT 15	1×15	Těsnící páska butylkaučuková. Používá se pro lepení difuzní fólie k porézním podkladům, jako těsnění ve spojích trapézových plechů při malých sklonech, jako těsnění prosvětlovacích profilů.
TP-BUT 10	3,5×10	Těsnící páska butylkaučuková. Používá se pro lepení difuzní fólie k porézním podkladům, jako těsnění ve spojích trapézových plechů při malých sklonech, jako těsnění prosvětlovacích profilů.
TUS		Těsnění univerzální samolepící. K zatěsnění prostoru mezi krytinou a závětrnou lištou spodní nebo mezi krytinou a úžlabím.
SP-DS		Spojovací páska oboustranná s výstuhou, pro lepení přesahů difuzní fólie nebo pro nalepení difuzní fólie k plechovým prvkům.
SP-SS		Opravná páska jednostranná k opravě folii Satjamfol WI 135.
SP-VN		Opravná páska jednostranná k folii Satjamfol VN 200.
TP-PKL		Těsnící páska pod kontralatě.

III. DOPORUČENÉ NÁSTROJE, NÁŘADÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

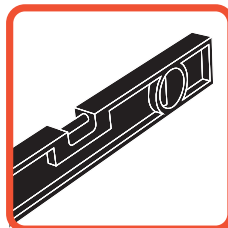

Vodováha

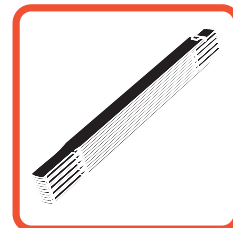

Skládací metr




Tužka




Nýťovací kleště



Falcovací kleště

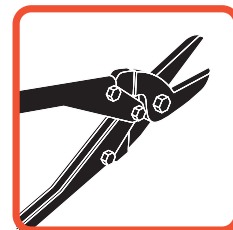

Nůžky na plech

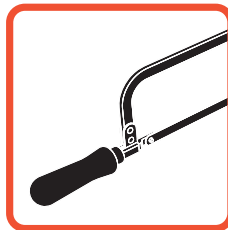


Pila



Kotoučová pila



Elektrické nůžky na plech

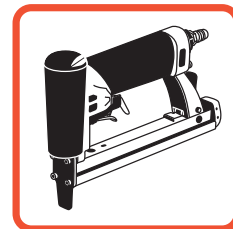

Sponkovačka



Aku-šroubovák



Plastová palička

Pro dělení šablon je zakázáno používat úhlovou brusku!!!

Při použití úhlové brusky dochází k přehřátí plechu a tím k nevratnému poškození plechu v místě řezu. Odlétávající kovové částičky poškozují povrchovou úpravu plechu.



Doplňkový materiál:

- Difuzní pojistné fólie (druh a typ dle projektu), splňující požadavky ČSN 73 1901, doporučujeme některý z výrobků řady SATJAMFOL (odpovídá-li svými vlastnostmi danému použití).
- Kontralatě, střešní latě, případně jiné vynášecí prvky, např. tenkostěnné ocelové vaznice.
- Spojovací a kotevní materiál viz. tabulka.
- Polyuretanový, nebo silikonový tmel.
- Separáční rohož SATJAM Wrap.
- Doplňkový materiál – tvarovky, těsnění.


IV. VLASTNÍ MONTÁŽ

PŘIPRAVENOST STAVBY:

Hrubá stavba včetně krovu.

PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE:

1. Druhy konstrukcí:
 - A) Dřevěný systém podpor: Tesařská konstrukce krovu nebo příhradových vazníků doplněná systémem latí a kontralatí, nebo bedněním
 - kontralatě – minimální výška 40mm
 - latě – nejčastěji s rozměry 40×50, nebo 50×60, bednění prkna 25 mm
 Dřevo musí být kvalitně impregnované prostředky k tomu určenými a tato impregnace musí být dokonale zaschlá. Latě jsou do krokví upevněny přes kontralatě pomocí hřebíků odpovídající délky.
 - B) Kovový systém podpor: Systém vazníků nejčastěji z tenkostěnných C, Z, Σ profilů, latě nebo bednění prkna 25 mm.
2. Krytina SATJAM Rapid v hliníkovém provedení musí být kladena na plnoplošné bednění. Doporučujeme použití separáční rohože WRAP, nebo jiné separáční vrstvy.
3. U střeš v oblastech s významným působením větru, zejména na objektech s obytným podkrovím doporučujeme krytinu pokládat na bednění a použít separáční rohož Wrap, nebo použít krytinu s úpravou Soundcontrol. Obě tato řešení omezují hlučnost krytiny.

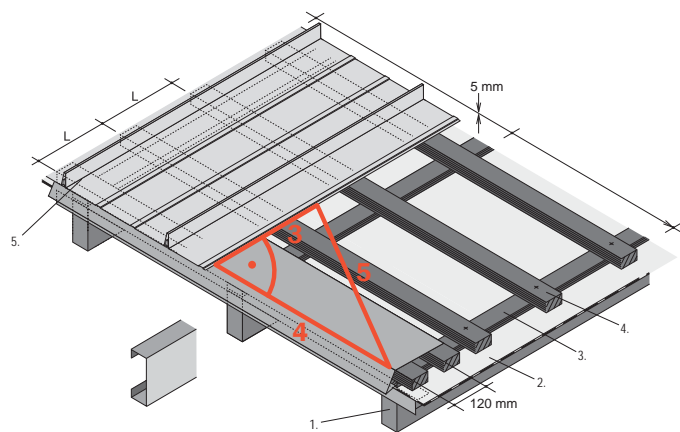


- L – rozteč podpor 240 mm, nebo bednění
- 1 – nosný systém (krokve, vazníky)
- 2 – DHV – doplňková hydroizolační vrstva
- 3 – kontralatě (vymezuje odvětrávací vrstvu)
- 4 – podpory (latě, bednění)
- 5 – střešní krytina

MONTÁŽ DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY (DHV):

4. Při návrhu a realizaci DHV je nutno dodržovat ustanovení technických norem, zejména ČSN 73 1901, a zvolit vhodný typ DHV. Pokud použijete některý z výrobků řady SATJAMFOL – postupujte následujícím způsobem.
5. Souběžně s okapem začněte pokládat pojistnou difuzní fólii. Fólii napněte a přichytněte běžnými sponkami ke krovu.
6. U okapové hrany ukončete fólii na okapnici. K okapnici fólii přilepte oboustrannou páskou (SP-DS) nebo těsnící páskou butylkaučukovou (TP-BUT15).
7. Fólii dále připevněte kontralatěmi (výška min. 40 mm, dle sklonu střechy viz. ČSN 73 1901), které položte na krokve, do kterých je upevněte pozinkovanými hřebíky.

Montáž DHV

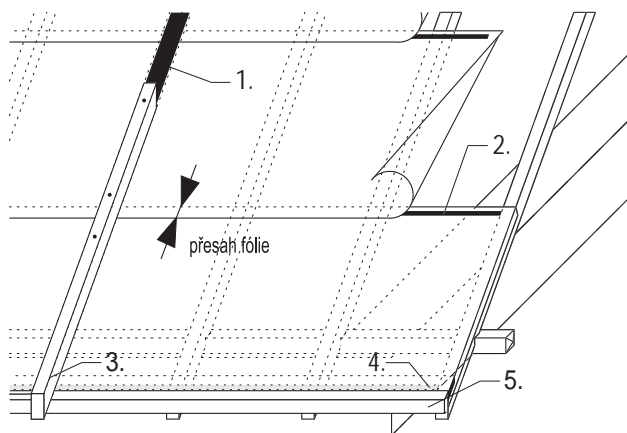


1. V případě potřeby butylkaučuková páska (TP-BUT15) nebo TP-PKL
2. V případě potřeby oboustranná lepicí páska (SP-DS)
3. Kontralatě
4. Páska SP-DS
5. OPF120 (150)

Překrytí hřebene fólií proveďte až na samý závěr tak, aby fólie umožňovala odvod vody z obou střešních rovin.


8. V případě potřeby podtěsněte kontralať. Pro těsnění použijte například TP-PKL nebo TP-BUT15.
9. Chemická impregnace na kontralaticích i krokách musí být dokonale zaschlá, jinak hrozí porušení těsnosti difuzní fólie. Pro impregnaci mohou být použity pouze přípravky, které nejsou agresivní vůči fólii či krytině.
10. U nízkých sklonů a u tříplášťových střech doporučujeme jednotlivé pásy difuzní fólie přelepit. Kotvení krytiny přímo na bedněni je možné jen tehdy, je-li pod bedněním vytvořena dostatečná odvětrávací mezera a DHV.
11. V případě instalace krytiny na bedněni doporučujeme použití strukturované rohože Wrap, nebo jiné vhodné separační vrstvy. Tuto rohož pokládejte rovnoběžně s okapem a k podkladu ji přisponkujte. Rohože se kladou bez přesahu. Použití rohože Wrap zajistí odsepa-

STŘECHA BEZ TEPELNÉ IZOLACE

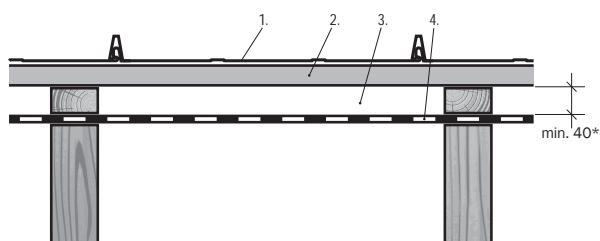


1. střešní krytina
2. laťování
3. odvětrávací vrstva
4. DHV (např. Satjamfol WI 135, VN 200)

PŘÍSTŘEŠEK BEZ TEPELNÉ IZOLACE I DHV

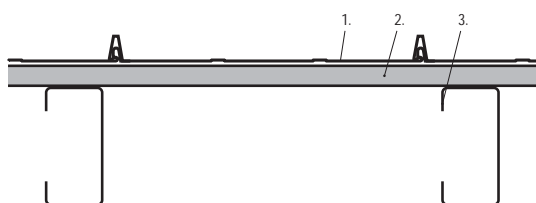


1. střešní krytina
2. laťování
3. tenkostěnné pozinkované profily

STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ

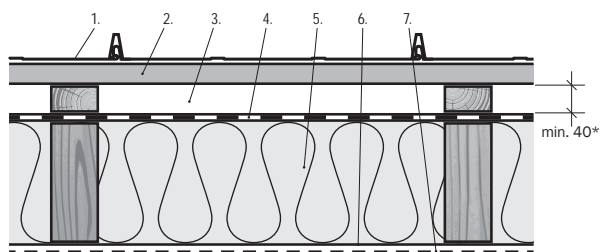


1. střešní krytina
2. laťování
3. odvětrávací vrstva
4. DHV (např. Satjamfol WI 135, VN 200)
5. tepelná izolace
6. parotěsná vrstva
7. vnitřní obklad

STŘECHA TŘÍPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ DHV NA BEDNĚNÍ

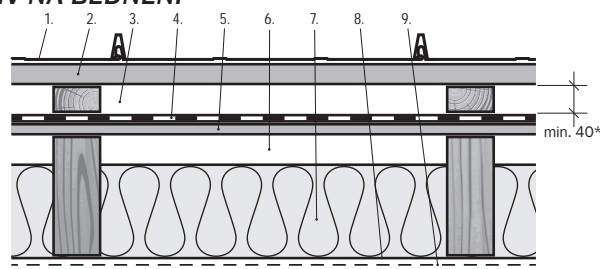


1. střešní krytina
2. laťování
3. odvětrávací vrstva
4. DHV (např. Satjamfol WI 135, VN 200)
5. bedněni
6. odvětrávací vrstva
7. tepelná izolace
8. parotěsná vrstva
9. vnitřní obklad

STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ KRYTINA NA BEDNĚNÍ

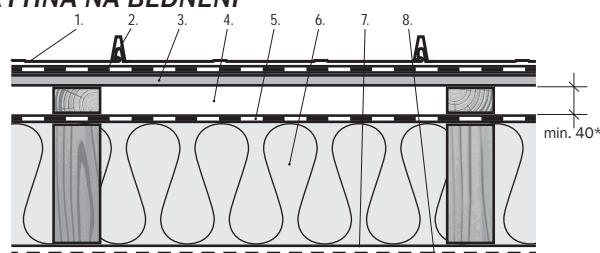


1. střešní krytina
2. separační rohož Wrap
3. bedněni
4. odvětrávací vrstva
5. DHV (např. Satjamfol WI 135, VN 200)
6. tepelná izolace
7. parotěsná vrstva
8. vnitřní obklad

STŘECHA TŘÍPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ

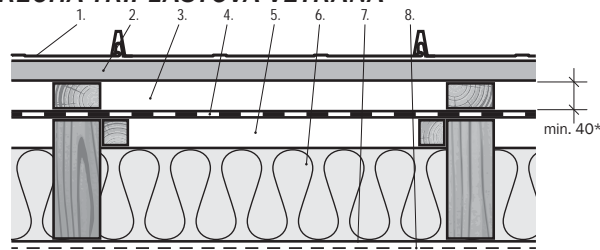

1. střešní krytina
2. laťování
3. odvětrávací vrstva
4. DHV (např. Satjamfol WI 135, VN 200)
5. odvětrávací vrstva
6. tepelná izolace
7. parotěsná vrstva
8. vnitřní obklad

STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ DHV NA BEDNĚNÍ

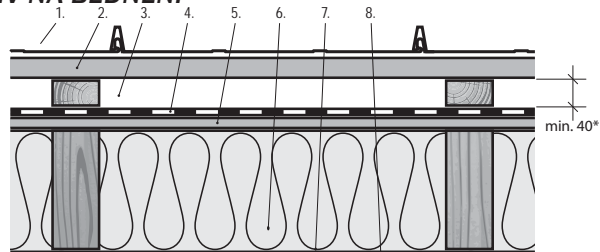

1. střešní krytina
2. laťování
3. odvětrávací vrstva
4. DHV (např. Satjamfol WI 135, VN 200)
5. bedněni
6. tepelná izolace
7. parotěsná vrstva
8. vnitřní obklad

* Dle ČSN 73 1901

rování krytiny od bednění a zlepši akustické parametry střechy


12. U fólií jiných výrobců se řiďte pokyny příslušného výrobce fólií.

MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ:


13. Podklad pod krytinu může být v následujících provedeních:

A) Laťování: Rozpon lať je 240 mm. Doporučujeme

Laťování Rapid

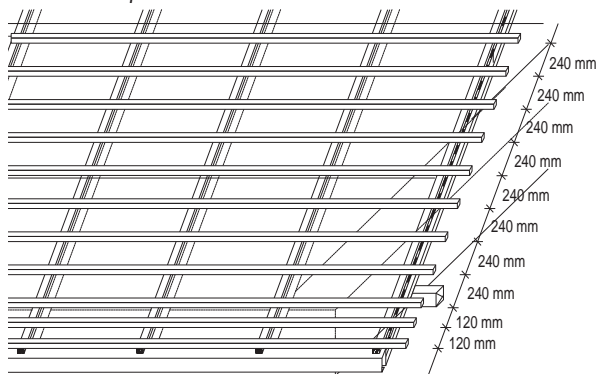


lať 60×40. Po položení první řady fólie a kontralaťování, započnete s montáží střešních laťů. První střešní lať připevníte na okapové hraně krokve. Druhou a třetí střešní lať připevníte do vzdálenosti spodních hran laťů 120 mm, a následující ve vzdálenosti spodních hran laťů 240 mm až k hřebeni. Všechny laťe upevníte naležato. Poslední lať pod hřebenem upevníte co nejbliže k hřebeni. Při montáži laťů doporučujeme použít distanční

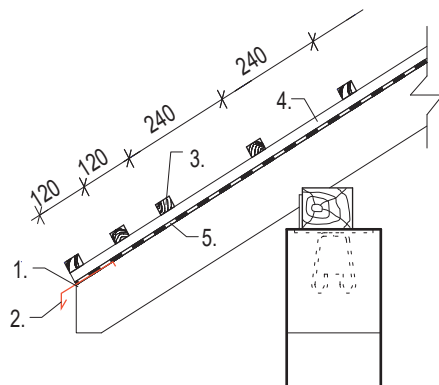

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Páska SP-DS | 4. Kontralať |
| 2. Okapnice OPF 120 (150) | 5. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| 3. Střešní lať min. 35×50 | |


měřítka. Pokud budou na střeše montovány sněhové zábrany typu SATJAM Protect, musí být na laťování, nebo bednění pod krytinu namontovány kotvy KPK-SR - viz montážní návod pro sněhové zábrany. Pokud budou na krytinu Rapid v hliníkovém provedení montovány sněhové zábrany typu SATJAM Protect Premium, je nutno v pásu 1 m v místě umístění sněhových zábran kotvit krytinu do každé druhé perforace.

Varianta s plným bedněním (Doporučeno pro stavby s obytným podkrovím a pro oblasti s vyšším působením větru)

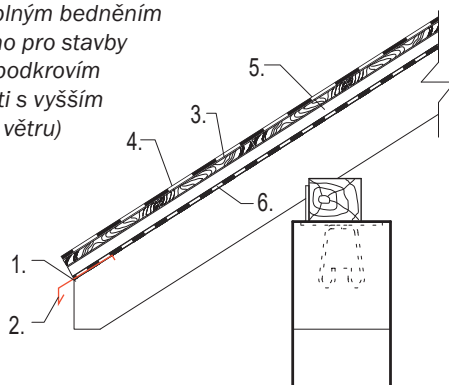

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Páska SP-DS | 4. Bednění |
| 2. Okapnice OPF 120(150) | 5. Kontralať |
| 3. Separáční rohož např. WRAP | 6. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |

Varianta s řídkým bedněním

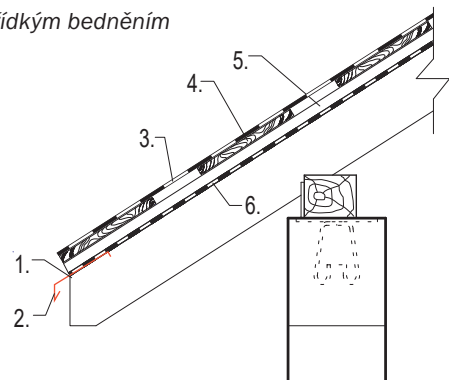

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Páska SP-DS | 4. Bednění |
| 2. Okapnice OPF 120(150) | 5. Kontralať |
| 3. Separáční rohož např. WRAP | 6. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |

B) Plné bednění: Tvořeno deskovým záklopem na sraz, nebo velkoformátovými deskami. Musí být zajištěno větrání, to znamená, že pod touto vrstvou musí být odpovídající odvětrávací mezera. Na plném bednění použijte separáční rohož, např. Wrap z nabídky SATJAM. V případě použití separáční rohože s integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou, mějte na paměti, že tato vrstva je perforována kotevním materiálem a nelze ji považovat za DHV.

C) Řídké bednění: tvořeno deskovým záklopem s mezerami 10-15 cm mezi jednotlivými deskami. Na bednění je vhodné položit separáční rohož např. Wrap. V případě použití separáční rohože s integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou, mějte na paměti, že tato vrstva je perforována kotevním materiálem a nelze ji považovat za DHV. Při použití sněhových zábran platí stejná pravidla jako v případě laťování.

14. Takto namontovaná konstrukce zároveň umožňuje snadný pohyb po střeše. V tomto pořadí, (folie, kontralaťování, laťování, bednění) pokračujte až k hřebeni. Na montáž střešních laťů nebo bednění použijte pozinkované hřebíky odpovídající délky tak, abyste střešní laťe nebo prkna ukotvili do krokve (ne jen do kontralaťe).

15. Tento postup opakujte na všech střešních rovinách.
16. Proveďte montáž podpěrných latí nároží, úžlabí a okrajových lišt.


U každého krovu je nutné vytvořit podmínky pro dobrou ventilaci pod střešní krytinou. Doporučujeme vždy použít pojistnou difuzní fólii a střešní plášť odvětrat! Orientační výpočet odvětrání dle ČSN 73 1901.

MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ:

17. Před montáží krytiny proveďte montáž žlabových háků, úžlabí, okapových plechů. Dále horního oplechování u komína a oplechování střešních oken dle pokynu výrobce oken. V případě nutnosti provedení nestandardního oplechování použijte pro jeho výrobu tabule dodávané v rozměrech 1250×2000 mm, případně svitků na míru. Při montáži sněhových zábran, nebo jiných bezpečnostních prvků dbejte pokynů v montážních návodech pro tyto prvky. V případě použití separační rohože s integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou, mějte na paměti, že tato vrstva je perforována kotevním materiálem a nelze ji považovat za DHV.

VLASTNÍ MONTÁŽ KRYTINY


Je-li nutné po krytině chodit, použijte obuv s měkkou gumovou podrážkou, nikdy nechoďte po nepřikotvené krytině. Při chůzi po krytině našlapujte v místě pevného podkladu. Dbejte na to, aby podrážka obuvi nebyla znečištěna kamínky a jinými nečistotami, které mohou způsobit poškrábání povrchu.

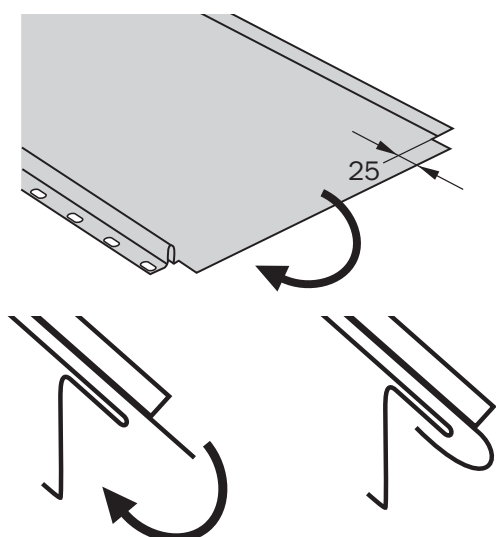

1. Před montáží krytiny je nutno osadit okapní plech. Řešení ukončení krytiny u okapové hrany je znázorněno na obrázku. Okapní plech se osazuje na první dvě latě tak, aby bezpečně odváděl vodu do okapu. Použijete-li okapní plech OPR – je nutno použít kry-


UKONČENÍ U OKAPU

Varianta A krytina se zástřihem

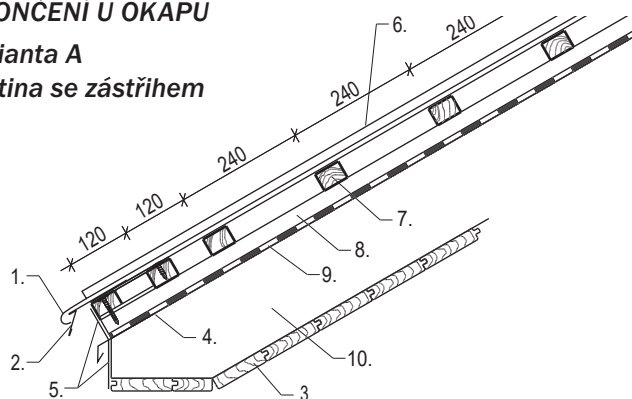

- | | |
|--|--|
| 1. Krytiny se zástřihem, zahnuto za okapní plech (OPR) | 6. Střešní krytina |
| 2. Okapní plech (OPR) | 7. Laťování |
| 3. Podbití | 8. Kontralať |
| 4. Páska SP-DS | 9. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| 5. Ochranný pás | 10. Krokev |

Varianta B krytina bez zástřihu

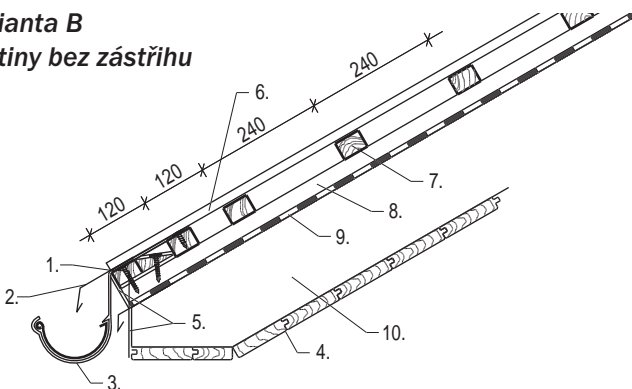


- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. TP BUT15 | 7. Laťování |
| 2. Okapní plech OP 170 | 8. Kontralať |
| 3. Podokapní žlab | 9. DHV – např. SATJAMFOL WI 135(170) |
| 4. Podbití | 10. Krokev |
| 5. Ochranný pás | |
| 6. Střešní krytina | |

tinu se zástřihem a zahnout za okapní plech (var. A). Pokud instalujete krytinu bez zástřihů použijte okapní plech OP170 a nalepte butylkaučukovou pásku (var. B) – v místě latě. Zabrání se tak vztlínání vody mezi krytinu a okapní plech.

2. Před montáží krytiny je dále nutno osadit úžlabí. Montáž úžlabí provádíme vždy na bednění, nebo na hustý rošt z latí, nebo prken. Přesah jednotlivých dílů úžlabí je min. 300 mm.
3. Pokládku střešní krytiny lze zahájit, jak z pravé, tak z levé strany. Je nutno vždy správně orientovat zámky. Rozměřte krytinu tak, aby délka okapové hrany střechy odpovídala násobku šířky krytiny, není-li to možné, je nutno určit zda se bude zužovat jeden pás krytiny, nebo oba krajní pásy. V případě zužování šířky pásu krytiny je nutné přidat cca 30 mm na ohyb provedený o 90° nahoru, který zajistí konstrukci střešního pláště proti zatékající vodě. První pás krytiny před připevněním srovnejte kolmo k okapové hraně.

Krytina je kladena zleva doprava

Krytina je kladena zprava doleva

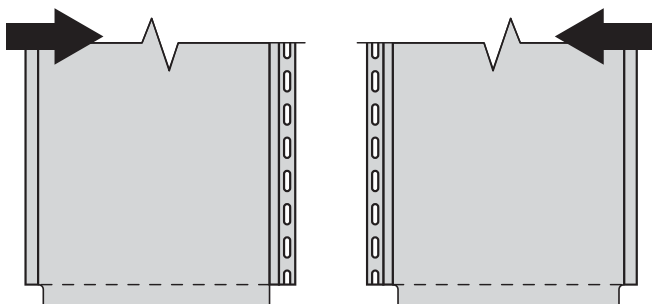

- Krytina musí být orientována horní částí zámku, (nebo dodatečně provedeným ohybem) ke kraji střechy. Krajní pásy krytiny kotvíte pomocí jednoduchých plechových příponek k latím tak, aby byl umožněn dilatační pohyb.
- Kotvení krytiny k latím nebo bednění se provádí šrouby s plochou hlavou (SDR 4,2×25 nebo SDR INOX 4,2×25 pro krytiny v provedení AluMat/AluMat Stucco/AluFalc/Alufalc Stucco) přes perforaci v pásu krytiny tak, aby byla umožněna dilatace. (min. 8 ks šroubů / SR510 nebo 12 ks šroubů / SR310 na 1 m²) Krytina SR 310 je díky hustějšímu kotvení vhodná zejména do oblastí s vyšším působením


Způsob kotvení krytiny bez zástřihu u okapní hrany bez zahnutí za okapní plech



1. Střešní krytina
2. Vrut s plochou hlavou SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
3. Samovrtný šroub SDT 4,8×35, nebo SDR INOX 4,8×35
4. Laťování min. 50×35

větru. Pokud nejsou jednotlivé pásy u okapu přehnuty přes okapní plechy je nutno u okapní hrany navíc kotvit řadou šroubů k první, nebo druhé lati vždy dvěma, nebo třemi šrouby SDT 4,8×35/SDT INOX 4,8×35 na jeden pás krytiny (varianta B).

SPRÁVNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBŮ SDR

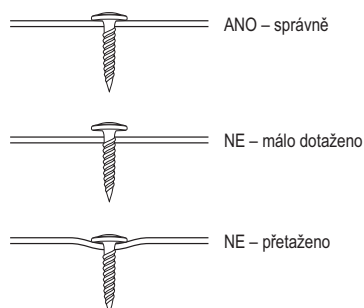


Šrouby, kterými je krytina kotvena přes perforaci dotáhněte jen takovou silou, aby byla umožněna dilatace jednotlivých pásů. Eliminujete tak zvlnění krytiny vlivem tepelné roztažnosti.

- Je-li namontován první pás krytiny, přistupte k montáži dalšího pásu. Následující pás nasadíte na zámek a lehkým tlakem, nebo přišlápnutím pás nacvaknete do zámku. Postupujte od okapu k hřebeni. Stejným způsobem postupujte dále. Poslední pás upravte stejným způsobem jako první a přikotvěte pomocí příponek k latím.
- Po ukončení montáže krytiny přistupte k montáži hřebenáče a závětrných lišt. Hřebenáče jsou ke krytině kotveny pomocí držáků hřebenáče dvou typů (DHR a DHRN). Navzájem se liší svou výškou a schopností odvětrávat vrstvu pod krytinou. Varianta A – použitý držák hřebenáče nízký. Varianta B – použitý držák hřebenáče perforovaný. Nízký držák hřebenáče DHRN používejte vždy v kombinaci s odvětrávacími taškami OT-R a závětrnou lištou plochou nízkou ZLPNR. Tyto držáky se vkládají do jednotlivých pásů krytiny a kotví se ke krytině pomocí nýtů. Nesmí být ukotveny k latím nebo bednění, ale pouze ke krytině, jinak bude znemožněn dilatační posun krytiny. Osazeny musí být tak, aby hřebenáč svou horní hranou přesahoval


UKONČENÍ U HŘEBENE S ODVĚTRÁNÍM STŘECHY

Varianta A

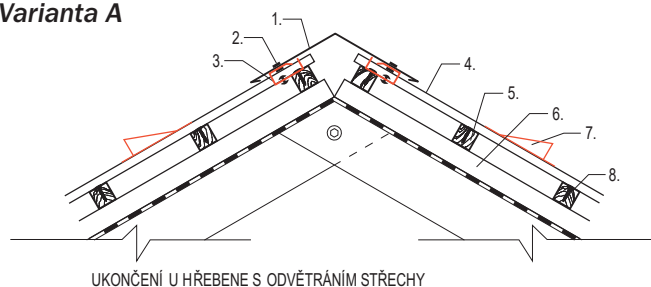

1. Hřebenáč
2. POP nýt nebo šroub SO2T
3. Držák hřebenáče nízký DHRN
4. Střešní krytina
5. Lať
6. Kontralát
7. Odvětrávací taška OT-R
8. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25

Varianta B

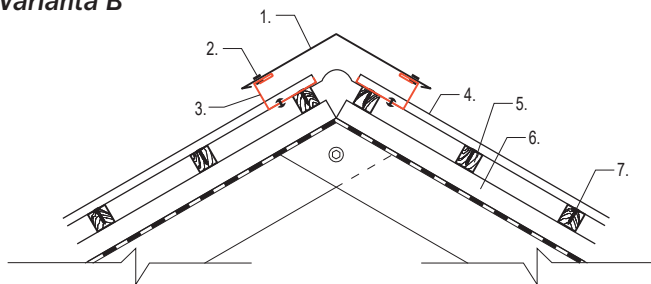


1. Hřebenáč
2. POP nýt nebo šroub SO2T
3. Držák hřebenáče perforovaný DHR
4. Střešní krytina
5. Lať
6. Kontralát
7. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25

min. 20 mm přes jejich okraj. Dbejte na to, aby byly hřebenače osazeny přes sebe s přesahem alespoň 100 mm. Hřebenače k držáku hřebenače přikotvíte sešivacími šrouby, SO2T/SO2T INOX.


8. Montáž nároží je obdobná jako montáž hřebenače ve variantě A s držákem hřebenače nízkým a ve variantě

Varianta A

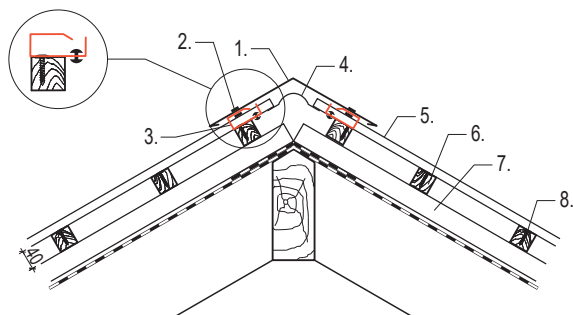

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Hřebenač | 5. Střešní krytina |
| 2. POP nýt nebo šroub SO2T (INOX) | 6. Lať |
| 3. Držák hřebenače perforovaný DHR | 7. Kontralať |
| 4. Větrací pás hřebene VPH | 8. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 |


Varianta B

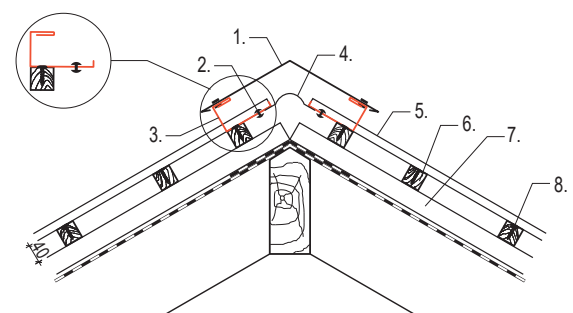

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Hřebenač | 5. Střešní krytina |
| 2. POP nýt nebo šroub SO2T (INOX) | 6. Lať |
| 3. Držák hřebenače perforovaný DHR | 7. Kontralať |
| 4. Větrací pás hřebene VPH | 8. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 |

Ukončení pultové střechy


1. Střešní krytina
2. Separáční rohož např. WRAP
3. Bednění
4. Šroub SDR 4,2×25 nebo SDR INOX 4,2×25
5. Kontralať
6. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200)
7. Držák hřebenače perforovaný DHR
8. POP nýt nebo šroub SO2T (INOX)
9. Oplechování

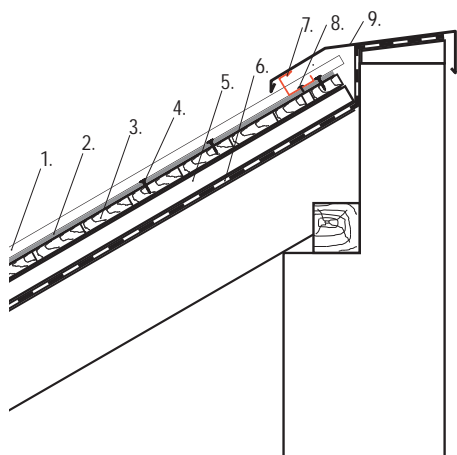

B s držákem hřebenače perforovaným. V nárožích kromě držáku hřebenače vždy použijte větrací pás hřebene. V místě napojení nároží a hřebene hřebenač sestříhejte do požadovaného tvaru jednotlivé díly navzájem snýtujte.


9. Před montáží závětrné lišty je nutné ohnout okraj krytiny nahoru o min. 30 mm. Tento ohyb bude překryt závětrnou lištou a zajistí odvod vody. Závětrnou lištu horní kotvěte do předem osazené dřevěné lišty namontované ve spádnici na latích. Kotvení závětrné lišty je nutné z boku i shora. Obdobným způsobem jsou osazeny a ukotveny oplechování ke zdi.

Ukončení střechy lemováním s přesahem, lišta ZLR 120

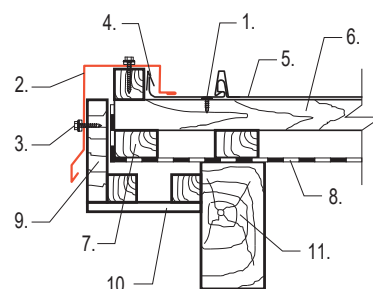

- | | |
|---|--|
| 1. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 | 6. Laťování |
| 2. Závětrná lišta ZLR 120 | 7. Kontralať |
| 3. Šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35 | 8. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| 4. Příponka | 9. Prkno |
| 5. Střešní krytina | 10. Podbití |
| | 11. Krov |


Ukončení střechy lemováním bez přesahu, závětrná lišta ZLR 120

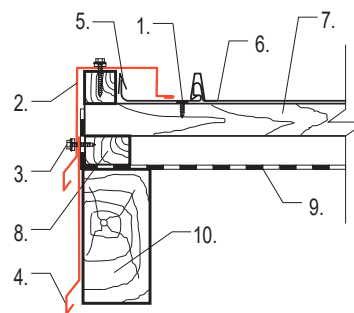

- | | |
|---|--|
| 1. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 | 5. Příponka |
| 2. Závětrná lišta ZLR 120 | 6. Střešní krytina |
| 3. Šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35 | 7. Laťování |
| 4. Okapnice atyp (výška dle potřeby) | 8. Kontralať |
| | 9. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| | 10. Krov |


10. Je-li použita závětrná lišta plochá nebo plochá nízká, nepoužívejte dřevěnou lištu, ale zavěste ji přímo na

Ukončení střechy lemováním s přesahem, závětrná lišta plochá ZLRP

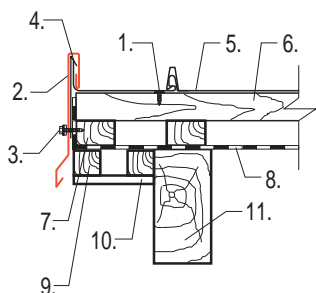

- | | |
|---|--|
| 1. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 | 6. Laťování |
| 2. Závětrná lišta plochá ZLRP | 7. Kontralať |
| 3. Šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35 | 8. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| 4. Příponka | 9. Lišta |
| 5. Střešní krytina | 10. Podbití |
| | 11. Krov |

Ukončení střechy lemováním bez přesahu, závětrná lišta plochá ZLRP

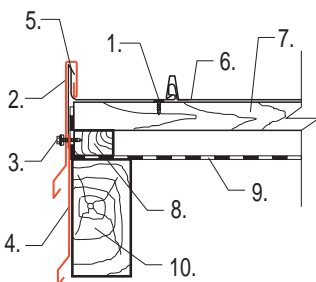


- | | |
|---|--|
| 1. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 | 5. Příponka |
| 2. Závětrná lišta plochá ZLRP | 6. Střešní krytina |
| 3. Šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35 | 7. Laťování |
| 4. Okapnice atyp (výška dle potřeby) | 8. Kontralať |
| | 9. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| | 10. Krov |

ohyb krytiny a přikotvíte z boku.

11. K utahování šroubů SDT použijte vrtačku nebo utahovačku s možností regulace otáček a utahovacího momentu. Důležité je, aby u šroubů s plochou hlavou byla umožněna dilatace a u šroubů s EPDM podložkou nedošlo k přílišné deformaci této podložky. EPDM podložka se musí při utažení roztáhnout o cca


SPRÁVNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBŮ SDT

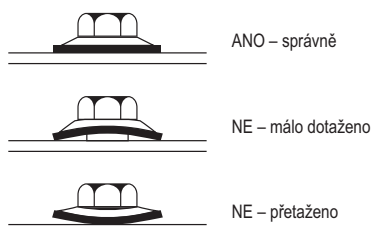

1 mm přes vnější okraj kovové podložky šroubu. Pod podložkou nesmí zůstat zbytky ochranné fólie.

12. V případě, že krytinu kotvíte do bednění je nutné pod bedněním vytvořit účinnou odvětrávací vrstvu. Pod krytinu použijte separační folii, nebo rohož např. Wrap z nabídky SATJAM. Zamezíte přímému dotyku plechu s podkladem. Pokud použijete separační rohož s integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou, mějte na paměti, že tato vrstva je perforovaná kotevním materiálem a nemůže plnit funkci DHV. Použití separační folie, nebo rohože je vhodné i z důvodu omezení hlučnosti krytiny při dešti a silném větru.
13. Další možností omezení hlučnosti je použití krytiny s úpravou Soundcontrol™. Tato úprava je použitelná jak při montáži na latě, tak na bednění. Při montáži na bednění není nutné použití separační rohože.
14. Při pokládce krytiny přímo na bednění nepoužívejte jako podkladní vrstvu pískovanou lepenku. Může dojít k poškození rubové strany krytiny.
15. S pokládáním pokračujte po celé ploše střechy. Do střešního pláště nezapomeňte uchytit sněhové zachytávače, jsou-li součástí projektu. Kotvy sněhových zábran systému SATJAM Protect se umísťují pod krytinu, vkládají se do zámku a kotví se pomocí vrutů 6×50. Řiďte se pokyny v montážním návodu pro tyto prvky. Při použití systému SATJAM Protect Premium na hliníkové krytiny nezapomeňte na kotvení krytiny do každé druhé perforace v pásu širokém 1 m v místě umístění sněhových zábran.
16. Při instalaci bleskosvodu postupujte tak, že kotvy umístíte do spojů závětrných lišt, oplechování ke zdi

Ukončení střechy u zdi

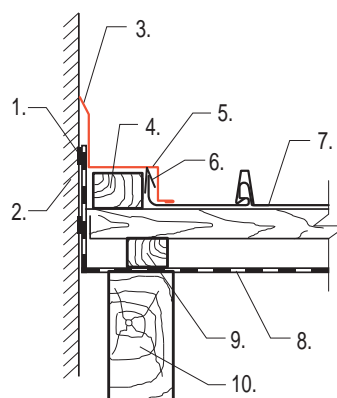

- | |
|--|
| 1. Butylkaučuková páska |
| 2. Zdivo |
| 3. Zatmělení |
| 4. Lať |
| 5. Oplechování ke zdi |
| 6. Příponka |
| 7. Střešní krytina |
| 8. DHV – např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200) |
| 9. Kontralať |
| 10. Krov |


a hřebenáčů tak, aby je bylo možné připevnit k latě a dalším prvkem překrýt po vodě. Vzhledem k tomu, že existuje velmi široký sortiment prvků umožňující instalaci bleskosvodů, řiďte se při jejich instalaci pokyny výrobce těchto prvků. Je nutné zajistit, aby při instalaci těchto prvků nedošlo k poškození povrchové úpravy krytiny.

17. Pokládání u štítové, nebo boční zdi proveďte následujícím způsobem: Před pokládkou krytiny instalujte ve spádnici lať, na kterou bude kotven prvek „oplechování ke zdi“. K této latě připevníte pomocí příponek patřičně zúžený pás krytiny se zvednutým okrajem.

Oplechování ke zdi osadíte na tuto lať a přikotvíte šrouby. Při jeho montáži dodržujte všeobecné klempířské zásady a pravidla. Montáž oplechování začínáte od okapu k hřebeni, dodržujte překrytí prvků.

18. Úžlabní plech osazujte na bednění, nebo zhuštěné laťování. Konečný způsob provedení je dán tvarem

ÚŽLABÍ ŠABLONY KOTVĚTE DO KAŽDÉ LATĚ

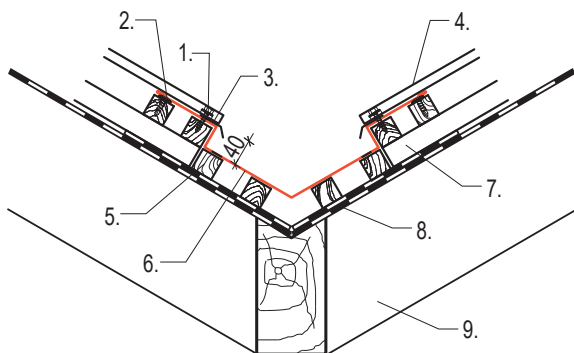


- | | |
|---|------------------|
| 1. Šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35 | 5. Lať |
| 2. Vrut SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25 | 6. Úžlabní plech |
| 3. Butylkaučuková páska | 7. Kontralať |
| 4. Střešní krytina | 8. Difuzní fólie |
| | 9. Krov |

a sklonem střechy. Natvarujte úžlabní plech dle konkrétního tvaru úžlabí a přikotvíte jej pomocí šroubů SDR. Vzájemný přesah úžlabních plechů by měl být minimálně 300 mm nebo SDR, nebo SDR INOX. Krytinu sestříhnete do šikminy respektující tvar úžlabí s přesahem cca 10 mm, který vyhněte směrem do úžlabí. Na část úžlabí, která je pod krytinou nalepte butylkaučukovou pásku. Zajistíte tak spoj proti vzliňající vodě. Krytinu v šikmém stříhu přikotvíte přes butylkaučukovou pásku pomocí šroubů SDR 4,8×35 nebo SDR INOX 4,8×35, vždy 2-3 ks na jeden pás krytiny (Rapid SR510), 2ks na jeden pás krytiny (Rapid SR310).

19. Změna sklonu střešní roviny je řešena použitím přechodového plechu. Tento plech je atypický výrobek



Změna sklonu



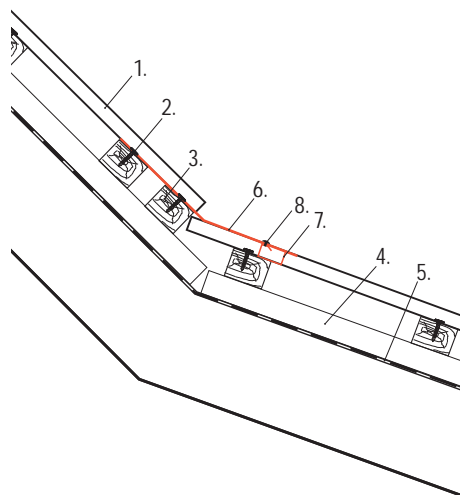


1. Střešní krytina
2. Šroub SDR 4,2×25 nebo SDR INOX 4,2×25
3. Laťování
4. Kontralať
5. DHV - např. SATJAMFOL WI 135 (VN 200)
6. Přechodový plech - atypický
7. Držák hřebenače nízký DHRN
8. POP nýt nebo šroub SO2T (INOX)

a je potřeba jej připravit podle úhlu sklonu střešních rovin a nutných přesahů. Přechodový plech je umístěn pod horními díly krytiny a je vyveden na spodní díly krytiny. Pro jeho ukotvení ke spodním dílům krytiny je potřeba použít prvek DHRN do něhož se přikotví nýty. Nebo šrouby SO2T, nebo SO2T INOX. Pro zajištění horních dílů krytiny doporučujeme použít prvek SPR a krytinu pod něj zavléknout.

20. Oplechování komínů standardní provedte při respektování klempířských zásad viz. ČSN 73 3610. Je obvyklé použít tabule, nebo plech ve svitku. V obou případech je plech opatřen identickou povrchovou úpravou jako krytina.
21. Oplechování u střešního okna. Detail napojení krytiny na střešní okno je prakticky stejný se standardním oplechováním komínu, s přihlédnutím ke konkrétnímu prefabrikovanému oplechování okna. Rozhodující je vždy dodržení pokynů výrobce střešních oken. Pro střešní okna Aura doporučujeme používat systémové lemování SSX.
22. Prostupy antén, tyčí a rour, jakož i dodatečné odvětrání střešního pláště jsou řešeny prostupovými komínky (odvětrávací komínek, anténní prostup, komínek pro odvod plynu a odvětrávací taška), případně prostupovými manžetami. Tyto prvky jsou na krytinu usazeny tak, aby lícovaly svým prolisem s profilací krytiny. Přiložte zvolený typ komínku, obkreslete požadovaný otvor dle průměru prostupujícího prvku. Otvor v krytině vystříhnete a okraje vyhněte směrem nahoru tak, aby vznikl 5–10 mm vysoký límeč, který zabrání zatečení vody do konstrukce střechy. Prostupový komínek, nebo manžetu podtmele na horní a bočních

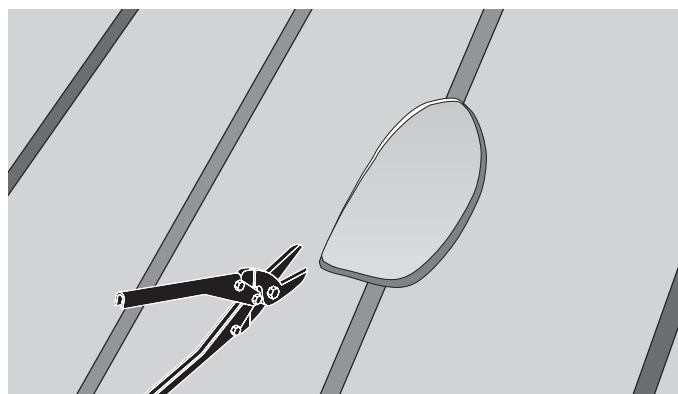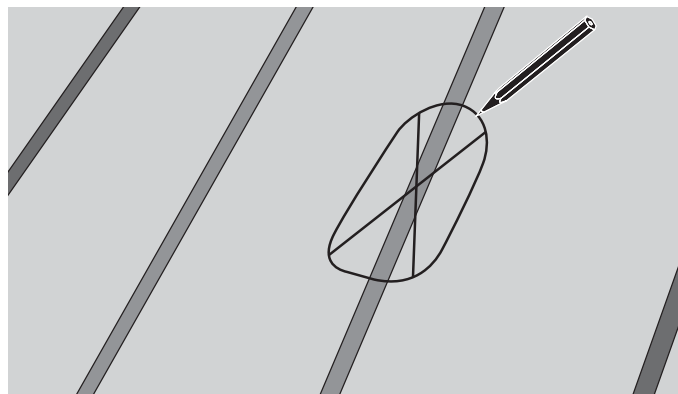

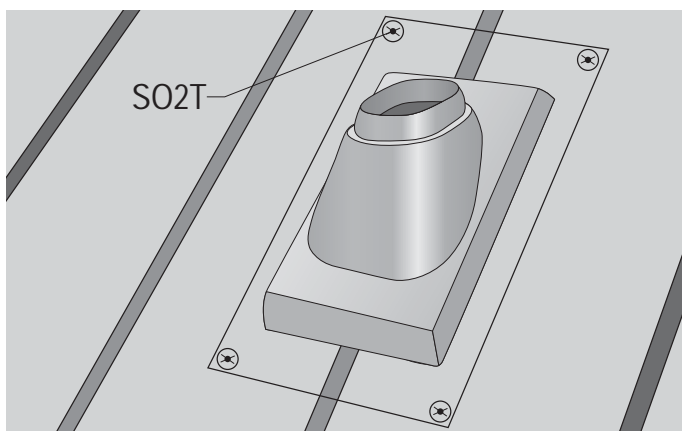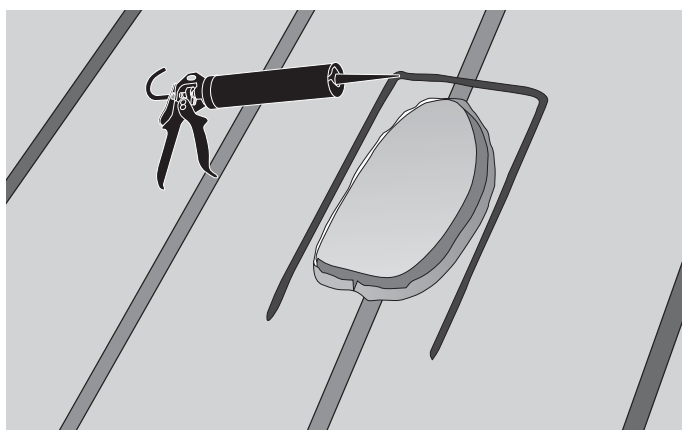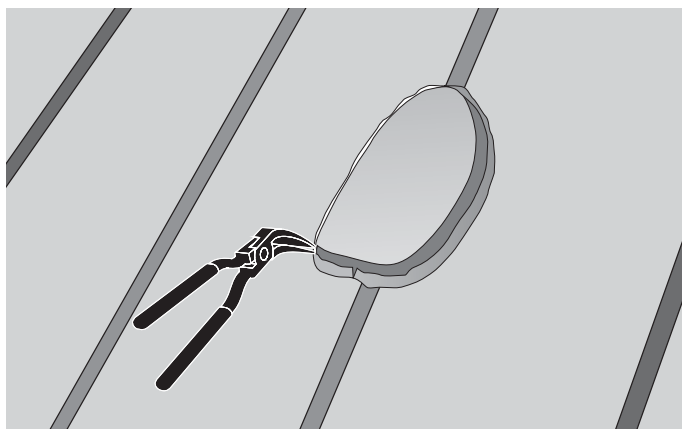


stranách. Spodní stranu nechte volnou. V místech následného kotvení šrouby provrtejte v komínku otvory o průměru 6 mm. Eliminujete se tím možné prasknutí komínku. Prvek přikotvíte ke krytině šrouby SO2T/SO2T INOX, nebo POP nýty. Je-li to potřeba zajistěte prostupové prvky proti působení sjíždějícího sněhu


instalaci vhodného typu sněhové zábrany nad prostupový prvek.

23. Nadstavování jednotlivých pásů krytiny: Je-li délka střešní roviny větší než maximální výrobní délka pásu krytiny je nutno jednotlivé pásy krytiny nadstavit. Tento postup je možný realizovat jen při sklonu střešní roviny větším než 15°. Nadstavování jednotlivých pásů nesmí proběhnout v jedné rovině, ale

Obr. 1

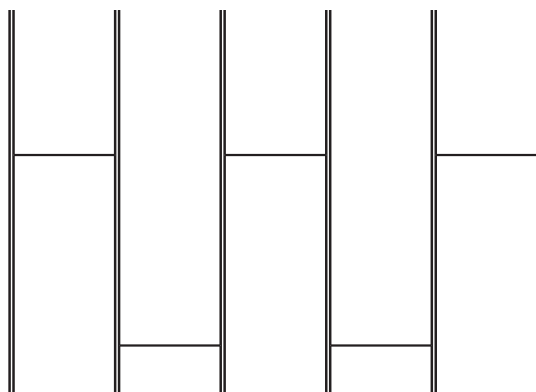


Obr. 2

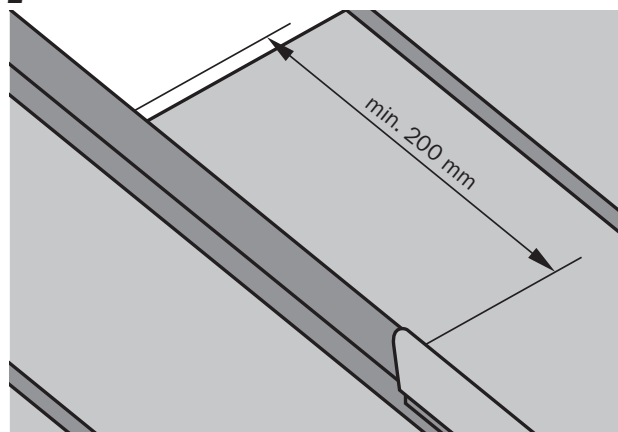


jednotlivé spoje musí být rozmístěny šachovnicově (obr. 1). Délka přeložení se liší podle sklonu stře-

Obr. 3

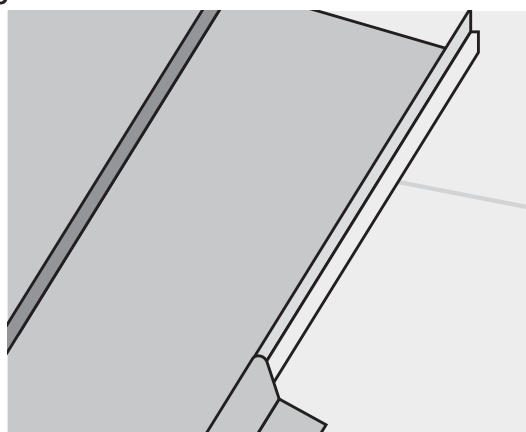


chy. 15–30° min. 400 mm, nad 30° min. 200 mm (obr. 2). Na spodním pásu krytiny označte překrytí

Obr. 4

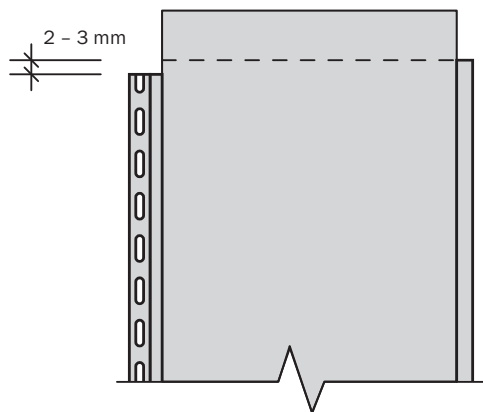


a na obou stranách vystřihněte zámky (obr. 3). Na straně s předraženou perforací je nutno vystřihnout delší část zámku o cca 2-3 mm (obr. 4). Spodní pás krytiny opatřete butylkaučukovou páskou (obr. 5)

Obr. 5

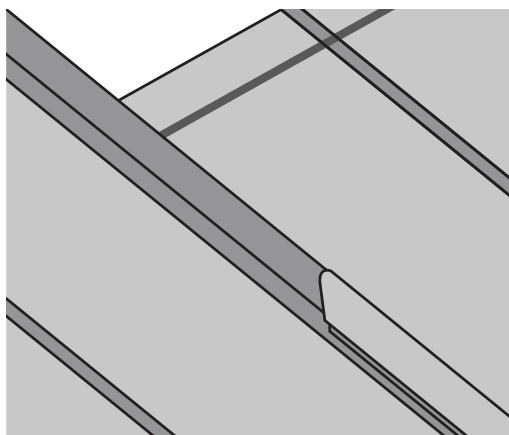

a připevněte spojovací plech přes butylkaučukovou pásku pomocí nýtů, nebo šroubů s plochou hlavou


Obr. 6

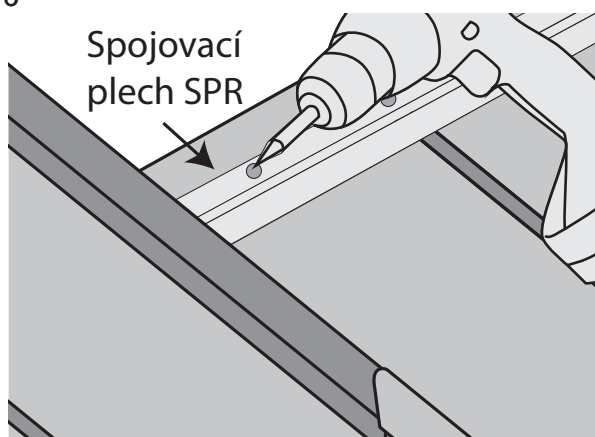


(obr. 6). Mezi spojovací plech SPR a zámek krytiny aplikujte těsnící tmel (obr. 7).

Nasuňte a zacvakněte následující pás krytiny opatřeným zástříhem, který ohnete a zasunete pod spojovací plech (obr. 8) a v místě zámku krytinu stlačte falco-



Obr. 7

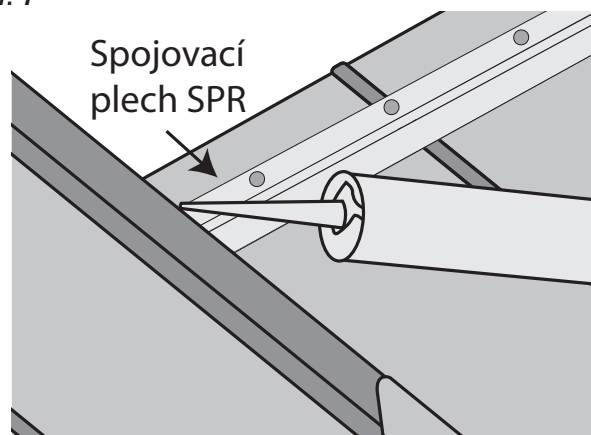

Obr. 8

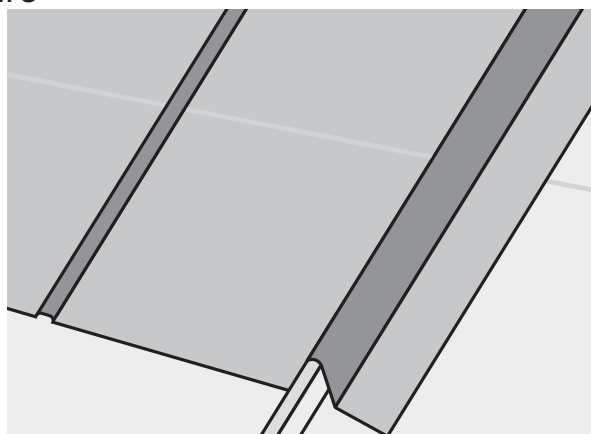

Obr. 9

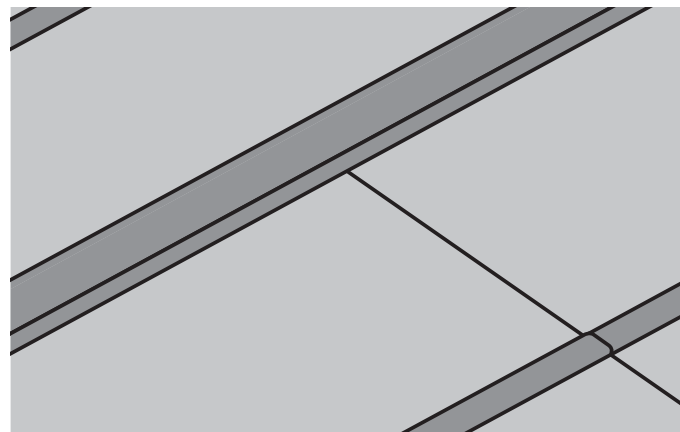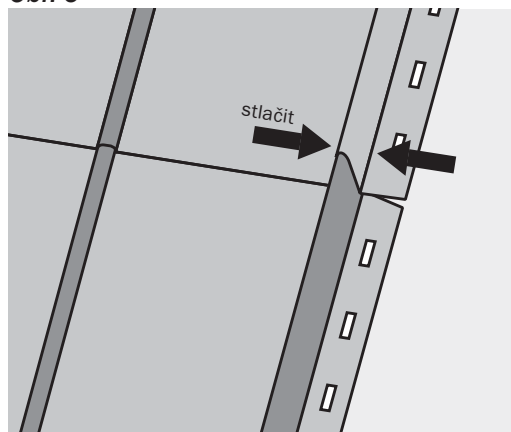

vacími kleštěmi nebo sklepněte paličkou proti dřevěnému hranolu (obr. 9)

SLUNEČNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Střechy provedené z krytiny Rapid jsou vhodné pro montáž těchto zařízení. Většina dodavatelů solárních systémů dodává své výrobky včetně nosného roštu a kotevních prvků. Při montáži postupujte v souladu s montážním návodem výrobce solárních systémů a zajistěte, aby veškeré prostupy přes krytinu byly dokonale zajištěny proti vnikání vody. Je možné použít také držák pro solární systémy ze sortimentu firmy SATJAM.

ATYPICKÉ DETAILY

Není-li možné jakýkoliv detail provést z vyráběného sortimentu doplňků, lze použít tabuli plechu, nebo plech ve svitku se shodnou povrchovou úpravou, nebo jiný plech s vysokou korozní odolností (pozink, titan-zinek, olověný pás) pro krytiny v provedení ALUMAT vždy hliníkový plech, nejlépe s identickou povrchovou úpravou. Všechny na stavbě provedené střížné hrany a poškozená místa přímo vystavená povětrnostním vlivům musí být u krytin s lako-plastovou povrchovou úpravou opatřena nátěrem opravnou barvou.

UPOZORNĚNÍ

Střešní konstrukce musí odpovídat platným normám, předpisům i doporučením výrobce pro montáž dané střešní krytiny. Zvláště u budov s obytným podkrovím je nutné navrhovat (dvou i tří plášťové) dokonalé odvětrání střešního pláště v souladu s platnými technickými normami. Skladby střešního pláště je vhodné ověřit tepelně technickým výpočtem. Každá střecha je originál, proto návod výrobce nemůže zohlednit všechny možnosti řešení detailů. Proto výrobce neručí za případné škody vzniklé nesprávným použitím nebo nepochopením návodu.

Zvlnění povrchu krytiny: Mírné zvlnění krytiny není vadou výrobku, ale přirozenou vlastností tohoto typu krytin. Rovinnost krytiny je vždy závislá na rovinnosti podkladu. Zvlnění dále ovlivňuje způsob kotvení krytiny. Pokud jsou kotevní šrouby umístěny v krajích perforace a brání dilataci krytiny, projeví se to na zvětšeném zvlnění povrchu krytiny.

Hlučnost krytiny: Vlivem působení větru může dojít k rozvibrování povrchu krytiny, což s sebou přináší zvýšenou hlučnost. Eliminovat tyto zvukové projevy lze montáží krytiny na plnoplošné bednění s použitím separační vrstvy – např. separační rohože Wrap, nebo použitím krytiny v provedení Soundcontrol. Dále je potřeba zvolit správný typ tepelné izolace, která brání šíření zvuku.

PŘEHLED KOROZIVNÍCH PROSTŘEDÍ

třída	produkt	Stupeň korozní agresivity						povrchová úprava
		C1	C2	C3	C4	C5	SP	
EL	element AIZn aluzinek	✓	✓	✓	☎	☎	☎	aluzinek min. 150 g/m ²
EF	efekt PE25 polyestersat 25 µm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	polyester 25 µm
EF	efekt PM satmat 35 µm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	polyester 35 µm
EF	efekt PMH satmat hrubo- zrný 35 µm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	polyester 35 µm
ET	extra PU satpur 50 µm	✓	✓	✓	✓	✓	☎	polyuretan 50 µm
ET	extra PUM Purmat® 50 µm	✓	✓	✓	✓	✓	☎	polyuretan 50 µm
EX	excelent PX Purex™/Crown BT 26 µm	✓	✓	✓	☎	☎	☎	polyester s vysokou odolností 26 µm
EX	excelent APM AluMat AluMat Stucco	✓	✓	✓	☎	☎	☎	polyester 25 µm
EX	excelent AF AluFalc AluFalc Stucco	✓	✓	✓	☎	☎	☎	modifikovaný polyuretan 25 µm

Vysvětlivky:

SP – speciální atmosféra

✓ – doporučeno

✗ – nevhodné použití, ztráta záruky

☎ – informujte se na našem technickém oddělení

POSTUP PŘI SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVĚ PRODUKTŮ SATJAM

VŠEOBECNÉ POKYNY

Při převzetí zakázky, před počátkem montáže, se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje zjevné vady. Provedte kontrolu typu, materiálu, barevnosti, délky a počtu kusů dodaných výrobků.

Je-li důvod k reklamaci z důvodu výskytu vady zjištělné před zahájením montáže nebo na začátku montáže, nesmí být montáž zahájena nebo musí být přerušena a dodavatel musí být neprodleně písemně vyrozuměn. Do vyjádření výrobce se nesmí výrobky montovat. Nároky po montáži nebudou uznány.

Dbejte na to, aby se výrobky nedostaly do styku s agresivními látkami a barevnými kovy, zvláště pak s mědí, vodou obsahující ionty mědi, a to včetně spojení vznikající stékající vodou nebo materiály, které mohou způsobit změnu elektrického potenciálu, ani s výrobky mědi pokovenými, vápnem, cementem a jinými pojivy, kyselinami, louhy, zplodinami hoření obsahujícími dehet a jinými agresivními chemickými látkami. U hliníkových plechů zamezte i styku s ocelí, a to včetně spojení vznikajícího stékající vodou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Dobu skladování omezte na minimum. Není dovoleno skladování nezakrytých výrobků. V případě krátkodobého skladování (max. 1 týden) skladujte výrobky pod plachtou a zajistěte odvětrání. Originální přepravní obal není určen ke skladování výrobků.

Je-li nutná doba skladování delší, než jeden týden, umístěte výrobky v suché a větrané místnosti a ponechte je odkryté s volným přístupem vzduchu ke všem vrstvám. Pozinkované a aluzinkové plechy opatřete navíc vrstvou konzervačního oleje. Naolejování a pasivace pozinkovaných a aluzinkových plechů provedená výrobcem tvoří ochranu před bílou korozí pouze během přepravy.

V případě zatečení vody, mezi jednotlivé plechy, nebo jejího zkonzenzování může dojít ke vzniku elektrického článku a následné korozi. Plechy, které byly ovlhčeny během přepravy nebo skladování, osušte a následně jednotlivé pásy proložte tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu.

Pozinkované a aluzinkové plechy po osušení zkontrolujte a opatřete vrstvou konzervačního oleje.

Plechů uložených v balících nebo ve svících nesmí být skladovány na volném prostranství nebo v místech vystavených působení vlhkosti a teplotním změnám.

Zvláštní pozornost věnujte vykládce v zimních podmínkách a následnému skladování ve vytápěných skladech. V důsledku značných teplotních rozdílů vzniká kondenzát.

Lakované plechy mohou být z výroby opatřeny ochrannou fólií, která je určena výhradně k ochraně povrchu plechů před mechanickým poškozením. Použití ochranné fólie nezbavuje povinnosti zabezpečit a chránit plechy během skladování a zpracování proti působení chemických a povětrnostních vlivů.

Při skladování a dopravě dbejte, aby plechy nebyly vystaveny nadměrnému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Při skladování v nevhodném prostředí, vniknutí vlhkosti pod fólii nebo při nadměrném zahřátí plechů může dojít ke změně přilnavosti fólie k povrchu vlivem degradace lepidla. Dojde-li v důsledku tohoto k ulpění lepidla na povrchu plechu, odstraňte je benzínovým čističem. Vždy dbejte na co možná nejkratší kontakt povrchu plechu s rozpouštědlem. Je zakázáno používat k čištění abrazivní prostředky. Maximální doba skladování nesmí být delší než 6 měsíců od data výroby.

Při nedodržení výše uvedených pokynů dojde ke ztrátě záruky.

PŘEPRAVA

Přepravujete-li plechy vlastním dopravním prostředkem, musí mít takový automobil ložnou plochu umožňující bezproblémovou nakládku i vykládku a její délka musí odpovídat délce přepravovaných výrobků. Ty nesmí přesahovat za hranu automobilu. Správné uložení a ukotvení výrobků během přepravy zabrání poškození jejich povrchu.

Pozinkované a aluzinkové plechy během přepravy bezpodmínečně chraňte před působením povětrnostních vlivů.

Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním nebo zvedacím zařízením (viz piktogramy v úvodu) nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy, k ohnutí bočních hran a k nadměrnému průhybu plechů. Nadměrný průhyb plechů způsobuje později problémy s jejich správným slícováním při montáži (natažení v zámcích) a na reklamace takové vady nebude brán zřetel.

DĚLENÍ A MONTÁŽ

K dělení plechů používejte mechanické nůžky, elektrické nůžky nebo elektrickou prostřihávačku. Po ukončení montáže bezpodmínečně očistěte povrch plechů od pilin, třísek a jiných nečistot. Použití úhlové brusky je zakázáno!

Jakékoliv dodatečné ohyby plechu provádějte pouze při teplotě plechu i okolního prostředí nad 5 °C.

Všechny řezné hrany, poškrábaná místa a jiná poškození povrchu, k nimž dojde při montáži, zapravte do 48 hodin správkovou barvou dle pokynů uvedených na obale.

Pro spojování a kotvení používejte pouze doporučený spojovací a kotvení materiál. Spojovací a kotvící materiál z pozinku a nerezi používejte na pozinkovaný a aluzinkovaný plech. Pro hliníkové plechy použijte spojovací a kotvící prvky z hliníku nebo nerezi.

ÚDRŽBA

Jednotlivé typy povrchových úprav používejte tak, aby svou odolností odpovídaly agresivitě prostředí v dané lokalitě.

Bez ohledu na umístění stavby provádějte (minimálně jednou ročně) prohlídky a údržbu zabudovaných plechů (týká se i krytiny), zabráníte tak jejich předčasnému stárnutí. Případně poškození povrchové úpravy očistěte a opravte správkovou barvou.

Při znečištění povrchu očistěte. Pro čištění doporučujeme použít teplou vodu s běžným typem saponátu. Je zakázáno používat abrazivní prostředky (drátěnky, ocelové kartáče, prášky na nádobí a brusné pasty). Pro odstranění nečistot nerozpustných ve vodě použijte benzínový čistič. Při čištění benzínovým čističem dbejte následujících zásad:

- Povrch nesmí být v dlouhodobém kontaktu s touto látkou.
- Před započatím čištění je nutné postup odzkoušet na vzorku. Jde zejména o kontrolu povrchu po vyčištění.
- Po očištění musí být povrch opláchnut vodou. Je zakázáno používat jiná organická rozpouštědla.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ:

Mobil: 605 248 726

Fax: 596 231 098


MONTÁŽNÍ NÁVOD

SATJAM®

rapid

SATJAM Protect střešní lávka pro krytinu SATJAM Rapid

Lávku lze namontovat na krytinu SATJAM Rapid v provedení ocel i hliník ve všech tvarových a rozměrových variantách. Je možné ji montovat jak na krytinu instalovanou na bednění, tak na latě. V případě instalace na krytinu na laťování je nutno v místě osazení lávky laťování zhuštít tak, aby v pásu pod lávkou v šířce cca 40 cm byla plná plocha, na které bude lávka stát a do které budou pásy krytiny kotveny v každé perforaci. Po osazení pásů krytiny se namontují držák střešní lávky.

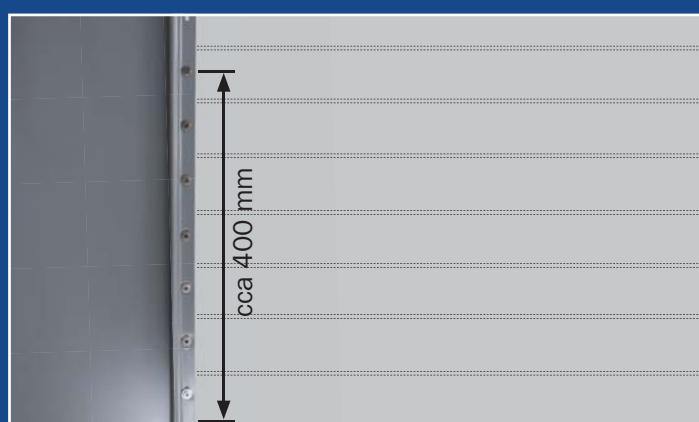


Bednění nebo husté laťování.



Zhuštěné kotvení je nutno provést na všech dílech krytiny do kterých jsou kotveny držáky střešní lávky.

Spodní díly držáku se osadí na krytinu tak, aby jeden díl ležel na ploše krytiny a opíral se o podklad a druhý díl musí být osazen tak, aby byl pod horním dílem zámku krytiny a nedeformoval jej. Opatrně stáhněte šrouby tak, aby držák nesjížděl. Konečné dotažení se provede až na závěr po osazení lávky.

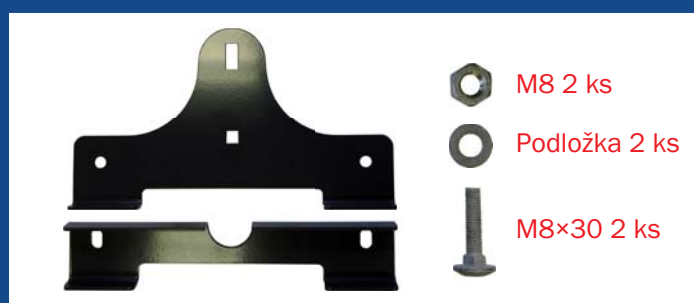

MONTÁŽNÍ NÁVOD

SATJAM Protect střešní lávka pro krytinu SATJAM Rapid




Přišroubujte horní díl držáku šrouby tak, aby korní plocha tohoto dílu byla vodorovně



Stejný postup opakujte u všech držáků, které je pro uchycení lávky nutno použít. Počet se liší podle délky lávky.

Na takto osazené držáky namontujte střešní lávku a přišroubujte ji pomocí šroubů. Dbejte na to, aby lávka byla vycentrovaná.

Zkontrolujte vodorovnost lávky v obou směrech a všechny šrouby v celé sestavě pečlivě dotáhněte.

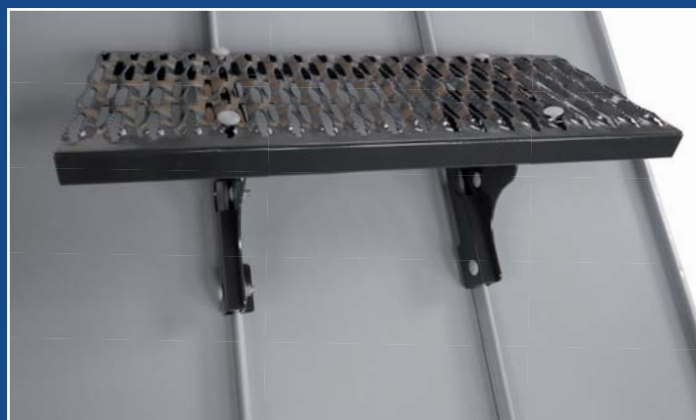

A large section of the page containing horizontal dotted lines for handwritten notes.

SATJAM®

střechy · okapy · trapézy



- SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz
- Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly
tel.: +420 281 980 861, e-mail: praha@satjam.cz
- Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno
tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz
- Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz
- Hradec Králové – Areál VESNA, Čeperka 306
tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz
- Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz
- České Budějovice – Hůry 176, 373 71 Rudolfov
tel.: +420 380 070 171, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz
- Plzeň – Tovární ul., 330 12 Horní Bříza
tel.: +420 377 010 085, e-mail: plzen@satjam.cz

- SATJAM, s.r.o., Hodžova 3/3292,
P.O.BOX 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: obchod@satjam.sk

CCS BONUS SATJAM

vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače

V novém programu CCS Bonus SATJAM sbíráte a čerpáte body jednoduše.

<http://bonus.satjam.cz>



SATJAM



JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2016
- ČSN EN ISO 14001:2016
- ČSN OHSAS 18001:2008

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

- střešní krytiny
- okapové systémy
- střešní doplňky
- trapézové plechy
- střešní okna a výlezy
- stěnové kazety, panely
- konstrukční profily
- rovinné plechy, svitky
- interiérové podhledy a obklady
- nadkrokové izolace



NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ:



Váš prodejce



www.satjam.cz